为扎实推进“安全生产治本攻坚三年行动”“电梯安全治理能力提升行动”等专项行动，遂宁市市场监管局把开展“大排查、大曝光、大整治”行动作为纵深推进安全生产“五预”工作机制和突发事件初期处置现场指挥官的重要抓手，聚焦特种设备领域，常态化排查曝光安全问题隐患，接受社会监督，全力守护人民群众生命财产安全，以高水平安全护航高质量发展。

“大曝光”专题第 12 期，市局组织专家会同各地市场监管部门，对特种设备领域开展了突击暗访检查，现将发现的安全隐患曝光：

遂宁市绿拓再生资源回收有限公司



隐患一：该公司起重机械（产品编号：20110200）起重量限制器无效，属于重大安全隐患。

问题隐患图片：



法规依据：此项违反《起重机械安全技术规程》第 2.8.1 起重量限制器“起升机构应当装设起重量限制器，起重量限制器动作时应当能够停止向不安全方向的动作。”《特种设备重大事故隐患判定准则（GB45067-2024）第 4.7 条规定：起重机械有下列情形之一仍继续使用等，应判定为重大事故隐患。d）项：“起重量限制器缺失或失效。”

整改要求：责令企业立即停用该设备，对安全隐患进行整改，并经检验合格后方可使用。

大英县强泰建材厂



隐患一：两台室外工作的门式起重机（许可证编号：42705109232016050001、42705109232013040001）的夹轨器缺失。(处于未使用状态)。

问题隐患图片：



法规依据：上述问题违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第八条的规定。“特种设备生产、经营、使用、检验、检测应当遵守有关特种设备安全技术规范及相关标准。”依据《特种设备重大事故隐患判定准则》4.7 的规定，起重机械有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患，e）项：“室外工作的轨道式起重机械抗风防滑装置缺失或失效。”

整改要求：责令企业立即进行整改，消除安全隐患，并经检验合格后方可使用。

四川美宁食品有限公司



隐患一：在用压力容器(使用登记证编号：容 15 川 H00708(21))安全阀缺失。属于重大安全隐患。

问题隐患图片：



法规依据：《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB 45067-2024）第 4.3 条：“压力容器有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。c）固定式压力容器、移动式压力容器的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。”

整改要求：责令使用单位立即停用该压力容器，及时安装符合要求的安全阀，并经校验合格后方可投入使用。

隐患二：在用叉车(使用登记证号：车 11 川 H01430（23））的驻车制动装置失效，属于重大安全隐患。

问题隐患图片：



法规依据：此项违反《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）第 C2.13 条：“制动系统检查：（1）应当具有行车、驻车制动系统，并且设置相应的制动装置。”《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB 45067-2024）第 4.10 场(厂)内专用机动车辆有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。“c) 制动(包括行车、驻车)装置缺失或失效。”

整改要求：责令企业立即停止使用叉车。修复驻车制动装置，确保其有效、可靠。整改后须经检验合格后方可重新投入使用。

隐患三：使用登记证号编号为：车 11 川 H01701（24）的叉车急停开关缺失，属于重大安全隐患。


问题隐患图片：



法规依据：《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB 45067-2024）第 4.10：“场(厂)内专用机动车辆有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。b) 电动车辆电源紧急切断装置缺失或失效。”

整改要求：责令立即停止使用该叉车，及时对安全隐患进行整改，并经检验合格后方可投入使用。

遂宁川能能源有限公司

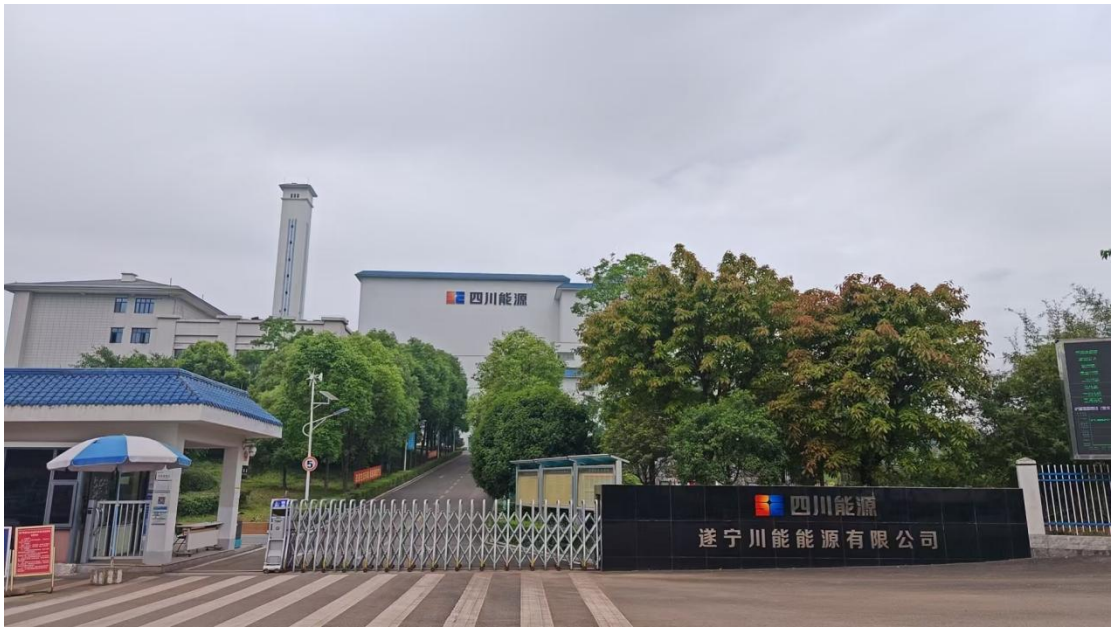

隐患一：2 台起重机械起重量限制器失效,属于重大安全隐患。

问题隐患图片：






法规依据：此项违反《起重机械安全技术规程》第 2.8.1 起重量限制器“起升机构应当装设起重量限制器，起重量限制器动作时应当能够停止向不安全方向的动作。”《特种设备重大事故隐患判定准则（GB45067-2024）第 4.7 条规定：起重机械有下列情形之一仍继续使用等，应判定为重大事故隐患。d）项：“起重量限制器缺失或失效。”

整改要求：责令企业立即停用该设备，对安全隐患进行整改，并经检验合格后方可使用。

隐患二：锅炉水位表未按规定设置安全水位线标志。

问题隐患图片：

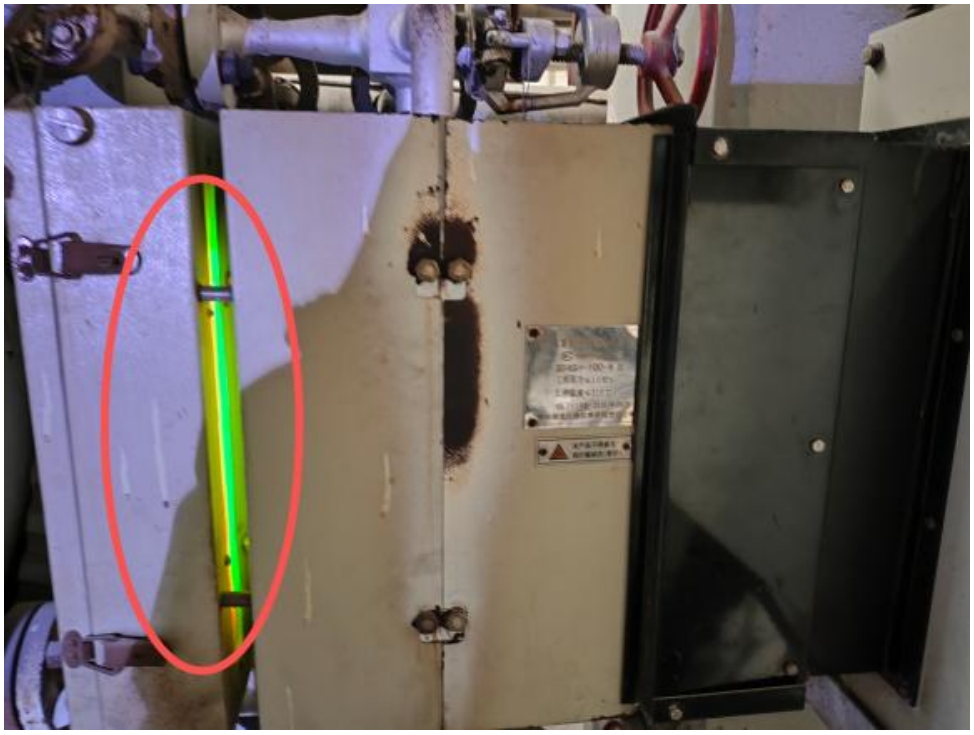

法规依据：此项违反《锅炉安全技术监察规程》第 5.3.2 “水位表应当有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志，水位表的 下部可见边缘应当比最高火界至少高 50mm、并且应当比最低安全水位至少低 25mm,水位表的上部可见边缘应当比最高安全水位至少高 25mm。”

整改要求：责令企业按照规程要求在锅炉水位表上设置安全水位警示标志。