大曝光!起重机械起重量限制器失效、起重机械急停开关失效、简单压力容器压力表未定期校验.....特种设备安全隐患需警惕!

为扎实推进“安全生产治本攻坚三年行动”“电梯安全治理能力提升行动”等专项行动，遂宁市市场监管局把开展“大排查、大曝光、大整治”行动作为纵深推进特种设备领域隐患排查整治的重要抓手，常态化排查曝光安全问题隐患，接受社会监督，全力守护人民群众生命财产安全，以高水平安全护航高质量发展。

“大曝光”专题第17期，市局组织专家会同各地市场监管部门，对特种设备领域开展了突击暗访检查，现将发现的安全隐患曝光：

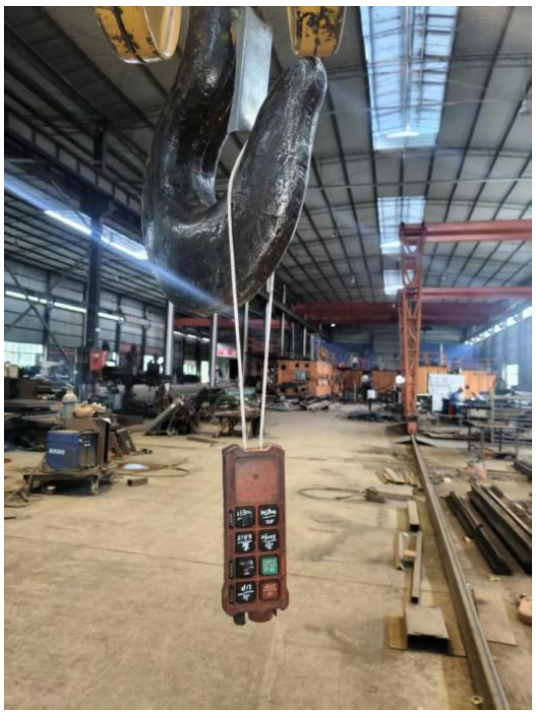
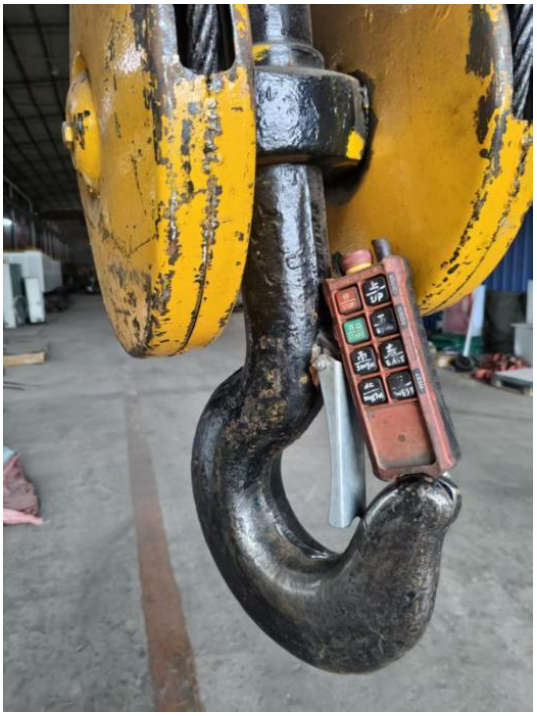
四川万勃石油机械制造有限公司



隐患一：使用登记证编号为起17川H01161(24)、起17川H01160(24)的两台电动单梁起重机无线遥控装置急停开

关失效，属于重大安全隐患。

问题隐患图片：

法规依据：上述问题违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条的规定。依据《特种设备重大事故隐患判定准则》 4.7 规定：“起重机械有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。c）急停开关缺失或失效。”

整改要求：责令企业立即停用设备，按照安全技术规范要求及时整改消除隐患，并向特种设备检验机构申请检验，经检验合格后方可使用。

隐患二：使用登记证编号为起 17 川 H01160(24)的电动单梁起重机的起重量限制器失效，属于重大安全隐患。

问题隐患图片：



法规依据：上述问题违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条的规定。《依据特种设备重大事故隐患判定准则》4.7 规定：“ 特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。d）起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器缺失或失效。”

整改要求：责令企业立即停用设备，按照安全技术规范要求及时整改消除隐患，并向特种设备检验机构申请检验，经检验合格后方可使用。

四川净平环保设备有限公司



隐患一：产品编号分别为 19TCD76、20TCD551 的 2 台简单压力容器压力表未定期校验。

问题隐患图片：



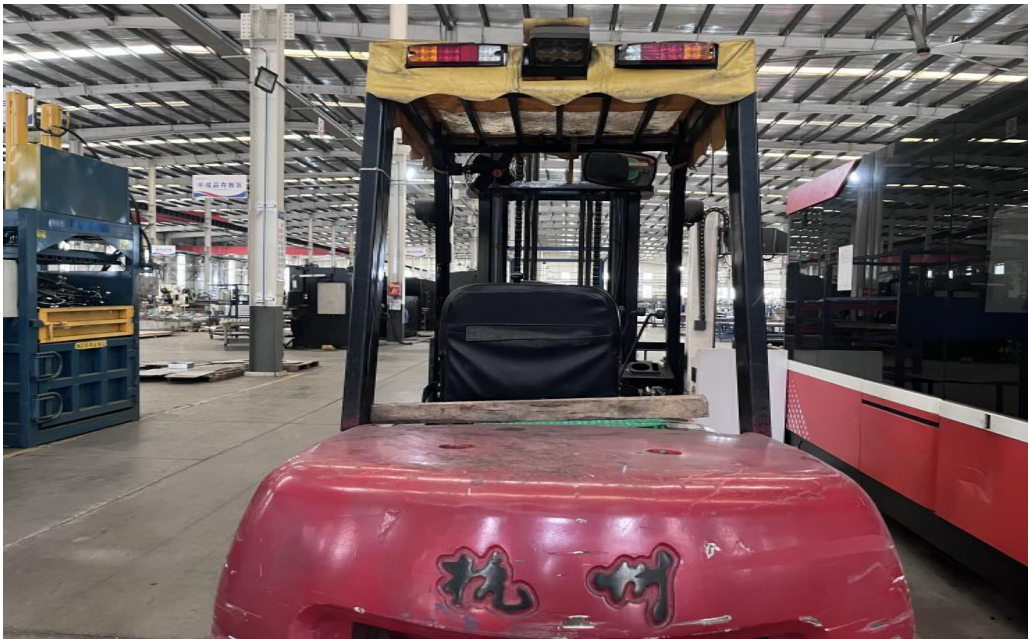


法规依据：此项违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款：“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并做出记录。”

整改要求：责令企业立即停止使用设备，经校验合格后或更换符合安全技术规范要求的压力表后方可使用。

隐患二：叉车未按规定悬挂固定车牌。

问题隐患图片：



法规依据：《特种设备使用管理规则（TSG08-2026）》第 4.12.2（2）规定：“场（厂）内专用机动车辆的使用单位应当按照规定固定车牌。”

整改要求：责令企业立即停用设备并整改，按规定流程领取车牌、固定车牌，确保车牌号与使用登记信息一致。

四川弗宁科技有限责任公司



隐患一：使用登记证编号分别为起 17 川 H01298(25)、起 17 川 H01299(25)的起重机械无行程限位装置。

问题隐患图片：



法规依据：此项违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。”《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023） 6.2.2 位置限制装置：“动力驱动起重机的起升、变幅、运行机构，应当装设位置限制装置；当机构运行到极限位置时，切断向危险方向运行的动力源，机构可以向安全方向反向操作。”

整改要求：责令企业立即停用设备，按照安全技术规范要求及时整改消除隐患，安装起重机行程限位装置，整改完成后设备必须经检验合格后方可使用。

隐患二：使用登记证编号为起 17 川 H01298(25)起重机钢丝绳弯折。

问题隐患图片：



法规依据：《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（ GB/T 5972-2023）6.2.2 结构变形规定：“钢丝绳出现下列永久性结构变形之一时，应报废：a) 扭结；b) 严重弯折；c) 笼状畸变；d) 绳股挤出；e) 钢丝挤出；f) 局部压扁；g) 绳芯外露。”

整改要求：责令企业立即停用设备，按照安全技术规范要求更换钢丝绳消除隐患，整改合格后方可使用。