大曝光!起重机械吊钩防脱钩装置缺失、压力表和安全阀超期未检.....特种设备安全隐患需警惕!

为扎实推进“安全生产治本攻坚三年行动”“电梯安全治理能力提升行动”等专项行动，遂宁市市场监管局把开展“大排查、大曝光、大整治”行动作为纵深推进特种设备领域隐患排查整治的重要抓手，常态化排查曝光安全问题隐患，接受社会监督，全力守护人民群众生命财产安全，以高水平安全护航高质量发展。


“大曝光”专题第16期，市局组织专家会同各地市场监管部门，对特种设备领域开展了突击暗访检查，现将发现的安全隐患曝光：

四川好吃嘴食品有限公司



隐患一：在用的储气罐（产品编号J2024-B0007）设计压力0.84MPa，使用的安全阀（产品编号1567490）整定压力1.05MPa，超参数使用，属于重大安全隐患。

问题隐患图片：

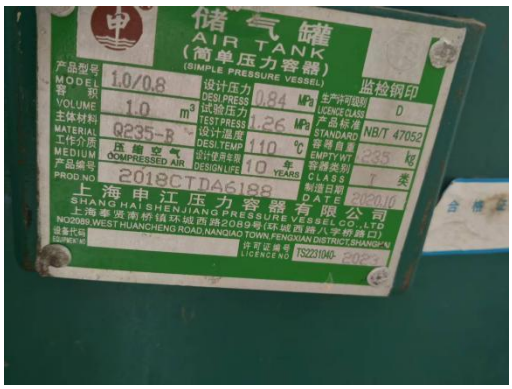



法规依据：《特种设备重大事故隐患判定准则》 4.1　特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。 d）有 4.2~4.10 中规定的超过规定参数、使用范围的情形。

整改要求：责令企业立即停止使用该设备，更换符合安全技术规范要求的安全阀，经检验合格后方可恢复运行。

隐患二：编号 NC716113122048 的压力表未定期检验。

问题隐患图片：



法规依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款规定:“特种设备使用单位应当对其使用的特种设

备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。”

整改要求：责令企业立即停用设备，更换符合安全技术规范要求的安全附件，经检验合格后方可使用。

四川锦泰石油化工有限公司



隐患：使用登记证编号为车 11 川 AH40049（20）的叉车，驻车制动装置失效，属于重大事故隐患。

问题隐患图片：



法规依据：上述问题不符合《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）C3.5.1、C3.5.3 条，按照《特

种设备重大事故隐患判定准则》（GB 45067-2024）第 4.10 c）条，判定为重大事故隐患。

整改要求：责令企业立即停止使用设备，维修或更换驻车制动装置，经检验合格后方可恢复使用。


四川盛世宏博标识制作有限公司



隐患一：产品编号为 2310A-1172 的简单压力容器，其压力表、安全阀未定期检验。

问题隐患图片：



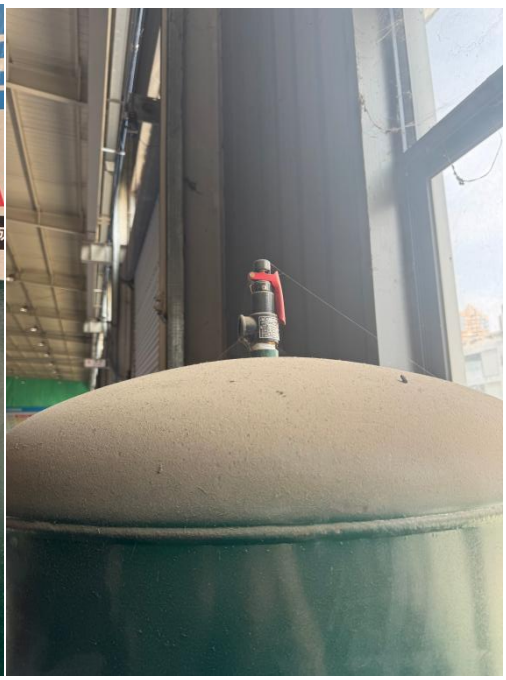

法规依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款规定:“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。”

整改要求：责令企业立即停用设备，更换符合安全技术规范要求的安全附件，经检验合格后方可使用。

隐患二：室内在用起重机械未办理使用登记证，且吊钩防脱钩装置缺失。

问题隐患图片：



法规依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定:“特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书，登记标志应当置于该特种设备的显著位置。”及《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）2.5.3.1 条：“使用条件或者操作方法可能会导致物品意外脱钩时，吊钩应当装设防物品意外脱钩的装置。”

整改要求：立即责令使用单位停用设备，按照安全技术规范要求及时整改消除隐患，并向特种设备检验机构申请检验，经检验合格申请办理使用登记证后方可使用。